Betrieb



Verderair VA 40 (HE)

Druckluftbetriebene Membranpumpe

859.0362 Rev.F DE

Pumpen aus Polypropylen oder PVDF für Materialtransferanwendungen. For professional use only. Nicht für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen in Europa.




Wichtige Sicherheitshinweise.

Alle Warnhinweise und Anleitungen in diesem Handbuch und im System-Handbuch aufmerksam durchlesen. **Diese Anleitungen sorgfältig aufbewahren**.

Zulässiger Betriebsüberdruck:

0,86 MPa (8,6 bar, 125 psi)

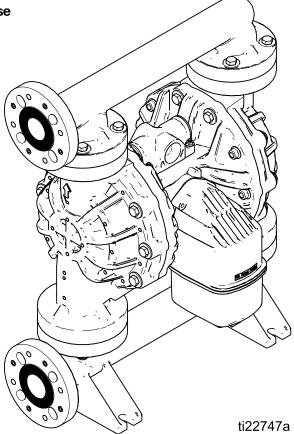

Contents

Warnhinweise	3
Bestellinformationen	6
Verwandte Handbücher	6
Konfigurationsnummernmatrix	7
Einbau Allgemeine Informationen Festziehen der Befestigungen Tipps zur Reduzierung von	8 8
Hohlraumbildung	8 8
Luftleitungen Abluftführung. Materialzufuhrleitung. Material-Auslassleitung Flanschanschlüsse	10 10 11 12 12 13
Vorgehensweise zur Druckentlastung Festziehen der Befestigungen Pumpe vor der ersten Anwendung spülen Starten und Einstellen der Pumpe	14 14 14 14 14
Wartungsprogramme Schmierung Schraubverbindungen festziehen	15 15 15 15
Drehmomentanweisungen	16
Leistungskurven	17
Abmessungen	20
Technische Daten	22
Hinweise	24
Kundenservice/Garantie	25

Warnhinweise

Die folgenden Warnhinweise betreffen die Einrichtung, Verwendung, Erdung, Wartung und Reparatur dieses Geräts. Das Symbol mit dem Ausrufezeichen steht bei einem allgemeinen Warnhinweis, und das Gefahrensymbol bezieht sich auf Risiken, die während bestimmter Arbeiten auftreten. Wenn diese Symbole in dieser Betriebsanleitung oder auf Warnschildern erscheinen, müssen diese Warnhinweise beachtet werden. In dieser Anleitung können auch produktspezifische Gefahrensymbole und Warnhinweise erscheinen, die nicht in diesem Abschnitt behandelt werden.

WARNUNG



BRAND- UND EXPLOSIONSGEFAHR


Entflammbare Dämpfe im Arbeitsbereich, wie Lösungsmittel- und Lackdämpfe, können explodieren oder sich entzünden. So verringern Sie die Brand- und Explosionsgefahr:



- · Gerät nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.
- Mögliche Zündguellen, wie z. B. Kontrollleuchten, Ziggretten, Taschenlampen und Kunststoff-Abdeckfolien (Gefahr statischer Elektrizität), beseitigen.
- Den Arbeitsbereich frei von Abfall, einschließlich Lösungsmittel, Lappen und Benzin, halten.
- Kein Stromkabel ein- oder ausstecken und keinen Licht- oder Stromschalter betätigen, wenn brennbare Dämpfe vorhanden sind.



- Alle Geräte im Arbeitsbereich richtig erden. Siehe Anweisungen zur Erdung.
- Nur geerdete Schläuche verwenden.
- Beim Spritzen in einen Eimer, die Pistole fest an den geerdeten Eimer drücken. Nur antistatische oder leitfähige Eimereinsätze verwenden.

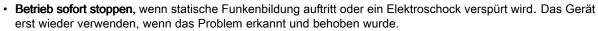




- Im Arbeitsbereich einen funktionstüchtigen Feuerlöscher griffbereit halten.
- Abluft von allen Zündquellen wegführen. Wenn die Membran reißt, kann zusammen mit der Luft Flüssigkeit ausgestoßen werden.



Während der Reinigung können sich Kunststoffteile statisch aufladen und durch Entladung brennbare Materialien und Gase entzünden. So verringern Sie die Brand- und Explosionsgefahr:

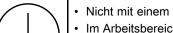

- Teile aus Kunststoff ausschließlich in einem gut belüfteten Bereich reinigen.
- · Nicht mit einem trockenen Lappen reinigen.
- Im Arbeitsbereich dieser Ausrüstung keine elektrostatischen Spritzpistolen betreiben.



GEFAHR DURCH DRUCKBEAUFSCHLAGTES GERÄT

Aus dem Gerät, undichten Schläuchen oder gerissenen Teilen austretendes Material kann in die Augen oder auf die Haut gelangen und schwere Verletzungen verursachen.



- · Stets die Schritte im Abschnitt Druckentlastung ausführen, wenn das Sprühen/die Dosierung von Fluidmaterial beendet wird und bevor Geräte gereinigt, überprüft oder gewartet werden.
- Vor Inbetriebnahme des Geräts alle Materialanschlüsse festziehen.
- · Schläuche, Rohre und Kupplungen täglich überprüfen. Verschlissene oder schadhafte Teile unverzüglich austauschen.





AWARNUNG



GEFAHR DURCH MISSBRÄUCHLICHE GERÄTEVERWENDUNG

Missbräuchliche Verwendung des Gerätes kann zu tödlichen oder schweren Verletzungen führen.






- Niemals den zulässigen Betriebsüberdruck oder die zulässige Temperatur der Systemkomponente mit dem niedrigsten Nennwert überschreiten. Genauere Angaben zu den technischen Daten finden Sie in den Handbüchern zu den einzelnen Geräten.
- Nur Materialien oder Lösungsmittel verwenden, die mit den benetzten Teilen des Gerätes verträglich sind.
 Genauere Angaben zu den technischen Daten finden Sie in den Handbüchern zu den einzelnen Geräten.
 Sicherheitshinweise der Material- und Lösungsmittelhersteller beachten. Für vollständige Informationen zum Material den Händler nach dem entsprechenden Datenblatt zur Materialsicherheit fragen.
- · Den Arbeitsbereich nicht verlassen, solange das Gerät eingeschaltet ist oder unter Druck steht.
- Alle Geräte ausschalten und Verfahren zur Druckentlastung durchführen, wenn die Geräte nicht verwendet werden.
- Das Gerät täglich prüfen. Verschlissene oder beschädigte Teile sofort reparieren oder gegen Original-Ersatzteile des Herstellers austauschen.
- Das Gerät darf nicht verändert oder modifiziert werden. Durch Veränderungen oder Modifikationen können die Zulassungen erlöschen und Gefahrenquellen entstehen.
- Sicherstellen, dass alle Geräte für die Umgebung ausgelegt und genehmigt sind, in der sie eingesetzt werden.
- Das Gerät darf nur für den vorgegebenen Zweck benutzt werden. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an den Vertriebspartner.
- Verlegen Sie die Schläuche und Kabel nicht in der Nähe von belebten Bereichen, scharfen Kanten, beweglichen Teilen oder heißen Flächen.
- Die Schläuche dürfen nicht geknickt, zu stark gebogen oder zum Ziehen der Geräte verwendet werden.
- · Halten Sie Kinder und Tiere vom Arbeitsbereich fern.
- · Halten Sie alle geltenden Sicherheitsvorschriften ein.



GEFAHR THERMISCHER AUSDEHNUNG

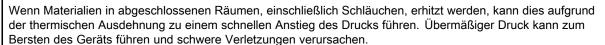



- Ein Ventil öffnen, um die Ausdehnung des Materials während der Erhitzung zuzulassen.
- · Den Schlauch abhängig von den Einsatzbedingungen in regelmäßigen Abständen ersetzen.



KUNSTSTOFFTEILE, GEFAHR BEI REINIGUNG MIT LÖSUNGSMITTELN



Viele Lösungsmittel können Kunststoffteile beschädigen und eine Fehlfunktion verursachen, wodurch schwere Verletzungen und Sachschäden entstehen können.



- Nur geeignete wasserbasierte Lösemittel zur Reinigung von Kunststoffbauteilen oder druckführenden Teilen verwenden.
- Siehe Technische Daten in dieser und allen anderen Betriebsanleitungen für das System. Lesen Sie die MSDB und die Empfehlungen der Material- und Lösemittelhersteller.



GEFAHR DURCH GIFTIGE FLÜSSIGKEITEN ODER DÄMPFE

Giftige Flüssigkeiten oder Dämpfe können schwere oder tödliche Verletzungen verursachen, wenn sie in die Augen oder auf die Haut gelangen oder geschluckt oder eingeatmet werden.



- Informieren Sie sich über die spezifischen Gefahren der verwendeten Materialien anhand der MSDBs.
- Das Abgasrohr vom Arbeitsbereich wegführen. Wenn die Membran reißt, kann Flüssigkeit in die Luft ausgestoßen werden.
- Gefährliche Flüssigkeiten nur in dafür zugelassenen Behältern lagern und die Flüssigkeiten gemäß den geltenden Vorschriften entsorgen.

AWARNUNG



VERBRENNUNGSGEFAHR

Geräteflächen und erwärmtes Material können während des Betriebs sehr heiß werden. Um schwere Verbrennungen zu vermeiden:

· Niemals heißes Material oder heiße Geräte berühren.



PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

Beim Aufenthalt im Arbeitsbereich entsprechende Schutzausrüstung tragen, um schweren Verletzungen (wie Augenverletzungen, dem Einatmen von giftigen Dämpfen, Verbrennungen oder Gehörschäden) vorzubeugen. Zu diesen Schutzvorrichtungen gehört unter anderem:

- · Schutzbrille und Gehörschutz.
- Atemgeräte, Schutzkleidung und Handschuhe gemäß den Empfehlungen des Material- und Lösemittelherstellers.

859.0362 5

Bestellinformationen

Für die Bestellung einer neuen Pumpe

HINWEIS: Eine Pumpe nicht nur aufgrund dieses Handbuchs konfigurieren und bestellen. Arbeiten Sie mit Ihrem Vertreter von Verder zusammen oder befolgen Sie folgende Schritte.

- Besuchen Sie www.verderair.com.Wählen Sie Verderair Series VA.
- 2. Klicken Sie auf Pumpenkonfigurator.
- Verwenden Sie den Konfigurator zum Festlegen einer Pumpe. Der Konfigurator gibt Ihnen nur die Optionen an, die mit der von Ihnen gebauten Pumpe funktionieren.

Für die Bestellung von Teilen für die vorhandene Pumpe


- 1. Auf dem Typenschild (ID) finden Sie die Konfigurationsnummer Ihrer Pumpe.
- Die Konfigurationsnummernmatrix auf der n\u00e4chsten Seite zeigt, welche Ziffer welches Teil bezeichnet.
- 3. Die Teilenummern sind im Handbuch Reparatur/Teile angegeben.


Verwandte Handbücher

Handbuch Nr.	Bezeichnung
859.0345	Verderair VA 40 Druckluftbetriebene Membranpumpe, Reparatur/Teile

Konfigurationsnummernmatrix

Auf dem Typenschild (ID) finden Sie die Konfigurationsnummer Ihrer Pumpe. Anhand der folgenden Tabelle können Sie die Komponenten Ihrer Pumpe ermitteln.

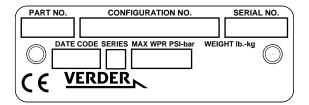

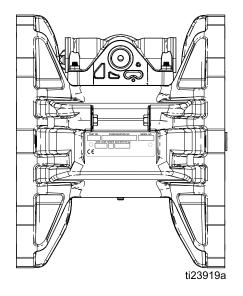

Nummer der Beispielkonfiguration: VA40(HE)PP-SSSPSPFC00

VA	40(HE)	P	P	SS	SP	SP	FC	00
Pumpentyp	Pumpen- größe	Benetzte Teile	Luft- motor	Sitze	Kugeln	Membranen	Verteiler	Zubehör

Pumpe	mpe Materialberührende Teile Material		Materialien des Druckluftbereichs		Sitzmaterial	
VA40(HE)	P	Polypropylen	P	Polypropylen	KY	PVDF
	K	PVDF			PP	Polypropylen
					SP	Santoprene
					SS	Edelstahl

Kuge	Imaterial	Membr	anenmaterial	Anschlüsse		Zubehör	
SP	Santoprene	SP	Santoprene	FC	Mittelflansch, DIN/ANSI	00	Standard
TF	PTFE	TF	PTFE/Santo- prene, zweiteilig	FE	Endflansch, DIN/ANSI		
VT	FKM	ТО	PTFE/EPDM- umspritzt				
		VT	FKM				

859.0362 7

Einbau

Allgemeine Informationen

Der gezeigte typische Einbau stellt nur eine Richtlinie zu Auswahl und Einbau von Anlagenbauteilen dar. Ihr Verder-Händler hilft Ihnen gerne bei der Planung eines auf Ihre Anforderungen abgestimmten Systems. Sicherstellen, dass alle Zubehörteile entsprechend den Anforderungen des Systems dimensioniert und für den richtigen Druck ausgelegt sind

Die im Text aufgeführten Referenzbuchstaben, z. B. (A), beziehen sich auf die Kennzeichnungen in den Abbildungen.

Bei geschlossenem Luftregler alle Lufthähne mit Entlastungsbohrung öffnen. Diese Farbabweichungen beeinträchtigen jedoch nicht die Leistung der Pumpe.

Festziehen der Befestigungen

Vor dem Befestigen und dem ersten Verwenden der Pumpe alle äußeren Befestigungen prüfen und nachziehen. Drehmomentanweisungen, page 16 befolgen oder auf dem Etikett für das Drehmoment auf der Pumpe nachsehen. Nach dem ersten Arbeitstag die Befestigungselemente nochmals nachziehen.

Tipps zur Reduzierung von Hohlraumbildung

Hohlraumbildung bei einer AODD-Pumpe ist die Bildung und das Zerplatzen von Bläschen im gepumpten Material. Eine häufige oder übermäßige Hohlraumbildung kann ernsthafte Schäden verursachen, einschließlich Grübchenbildung und vorzeitigen Verschleiß der Materialkammern, Kugeln und Sitze. Sie kann zu einer Verringerung des Wirkungsgrads der Pumpe führen. Beschädigungen durch Hohlraumbildung und ein verringerter Wirkungsgrad verursachen erhöhte Betriebskosten.

Die Hohlraumbildung hängt vom Dampfdruck des gepumpten Materials, dem Ansaugdruck des Systems und dem Geschwindigkeitsdruck ab. Er kann durch eine Änderung dieser Faktoren reduziert werden

- Dampfdruck verringern: Tipps zur Reduzierung von Hohlraumbildung
- 2. Ansaugdruck erhöhen:

8

- Die installierte Position der Pumpe relativ zum Materialpegel in der Versorgungsleitung absenken.
- Die Reibungslänge der Ansaugleitung verkürzen.
 Beachten, dass Formstücke die Reibungslänge

in der Verrohrung verlängern. Die Anzahl der Formstücke verringern, um die Reibungslänge zu verkürzen.

c. Die Ansaugleitung vergrößern.

HINWEIS: Sicherstellen, dass der Materialeinlassdruck nicht höher ist als 25 % des Materialauslassdrucks.

 Geschwindigkeit des Materials verringern: Die Doppelhubzahl der Pumpe verringern.

Die Viskosität des gepumpten Materials ist ebenfalls von großer Bedeutung, wird jedoch von Faktoren gesteuert, die prozessabhängig sind und nicht zur Reduzierung der Hohlraumbildung verändert werden können. Viskose Materialien sind schwieriger zu pumpen und neigen zu Hohlraumbildung.

Verder empfiehlt, bei der Planung der Anlage alle oben genannten Faktoren zu berücksichtigen. Um den Wirkungsgrad der Pumpe zu bewahren, nur so viel Luftdruck auf die Pumpe geben, wie für den Durchfluss erforderlich ist.

Verder-Vertreter können standortspezifische Vorschläge zur Verbesserung der Pumpenleistung und Reduzierung der Betriebskosten unterbreiten.

Montage der Pumpe











Um schwere Verletzungen oder Tod durch giftige Materialien oder Dämpfe zu vermeiden:

- Die Abluft in einen entfernt gelegenen Bereich leiten. Die Pumpenabluft kann Schmutzstoffe enthalten. Siehe Abluftführung, page 11.
- Eine druckbeaufschlagte Pumpe niemals bewegen oder heben. Sollte sie fallen, so kann der materialhaltige Bereich reißen. Vor dem Bewegen oder Heben der Pumpe stets das Vorgehensweise zur Druckentlastung, page 14 befolgen.
- Die Pumpe und die Kunststoffkomponenten nicht über einen längeren Zeitraum direkter Sonneneinstrahlung aussetzen. Längere Exposition mit UV-Strahlung führt zu Auflösungserscheinungen an den Polypropylen-Komponenten der Pumpen.
- Sicherstellen, dass die Aufstellfläche das Gewicht der Pumpe, der Schläuche und Zubehörteile sowie die bei Betrieb entstehende Belastung tragen kann.
- Bei allen Montagevarianten die Pumpe mit den Schrauben sicher durch die Montagefüße befestigen.
- 3. Sicherstellen, dass die Oberfläche eben ist, und dass die Pumpe nicht wackelt.
- Um den Betrieb und die Servicearbeiten zu erleichtern, sollten der Lufteinlass, der Materialeinlass und der Materialauslass der Pumpe leicht erreichbar sein.

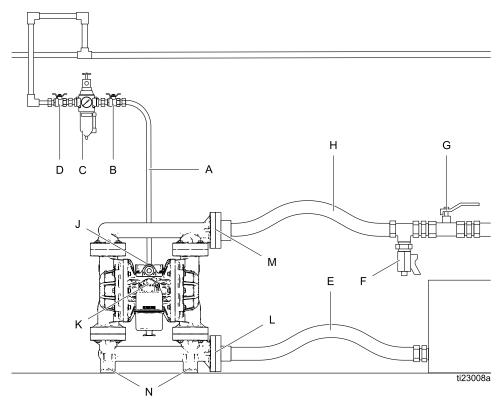


Figure 1 Typische Installation

Nicht mitgelieferte(s) Zubehör/Komponenten

- A Luftzufuhrleitung
- B Lufthahn mit Entlastungsbohrung (kann für Ihre Pumpe erforderlich sein)
- C Luftfilter-/Regler-Baugruppe
- D Hauptluftventil (für das Isolieren für die Wartung von Filter/Regler)
- E Geerdete, flexible Materialzufuhrleitung
- F Materialablassventil (kann für Ihre Pumpe erforderlich sein)
- G Material-Sperrventil
- H Geerdete, flexible Materialauslassleitung

Systemkomponenten


- J Lufteinlassöffnung (nicht sichtbar)
- K Luftauslassöffnung und Schalldämpfer
- L Materialeinlassöffnung
- M Materialauslassöffnung
- N Befestigungsfuß

Erdung des Systems







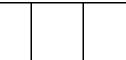

Das Gerät muss geerdet sein, um das Risiko von statischer Funkenbildung zu verringern. Statische Funkenbildung kann dazu führen, dass Dämpfe sich entzünden oder explodieren. Die Erdung bietet eine Ableitung für den elektrischen Strom.

- Das gesamte Materialsystem immer wie nachfolgend beschrieben erden.
- · Polypropylen-Pumpen sind **nicht** leitfähig und nicht für die Verwendung mit brennbaren Materialien geeignet.
- Halten Sie sich an die vor Ort geltenden Bestimmungen.

Vor der Inbetriebnahme der Pumpe ist das System wie unten beschrieben zu erden.

- Pumpe: Immer das gesamte Materialsystem erden, indem sichergestellt wird, dass das Material einen leitenden Pfad zu einer richtigen Masse hat.
- Luft- und Fluidmaterialschläuche: Ausschließlich geerdete Schläuchemit einer Gesamtlänge von 150 m einsetzen, um eine durchgehende Erdung sicherzustellen.
- Luftkompressor: Die Empfehlungen des Herstellers befolgen.
- Fluidmaterialbehälter: Die geltenden örtlichen Vorschriften müssen eingehalten werden.
- Beim Spülen zur Anwendung kommende Lösungsmitteleimer: Die geltenden örtlichen Vorschriften müssen eingehalten werden. Verwenden Sie nur elektrisch leitende Metalleimer, die auf einer geerdeten Oberfläche stehen. Metalleimer nie auf einer nicht leitenden Oberfläche wie z. B. Papier oder Pappe abstellen, weil dadurch die Erdungsverbindung unterbrochen wird.

Überprüfen Sie die durchgehende Elektrizität Ihres Systems nach der ersten Installation und stellen Sie dann ein regelmäßiges Wartungsprogramm auf, um die durchgehende Erdung zu überprüfen, um sicher zu stellen, dass die richtige Erdung beibehalten wird.

Luftleitungen

- 1. Zur Steuerung des Materialdrucks einen Druckluftregler und Anzeige (C) installieren. Der Materialausgangsdruck ist genauso hoch wie die aktuelle Einstellung des Luftreglers.
- Einen Lufthahn mit Entlastungsbohrung (B) in Pumpennähe einbauen und zum Ablassen eingeschlossener Luft verwenden. Sicherstellen, dass der Lufthahn von der Pumpenseite her leicht zugänglich ist, und dass er stromabwärts vom Luftregler eingebaut ist.











Eingeschlossene Druckluft kann dazu führen, dass Pumpen unerwartet betätigt werden und schwere Verletzungen durch Spritzen oder bewegte Teile verursachen.


- 3. Ein weiteres Luftventil (D) vor allen Zubehörteilen an der Luftleitung installieren, um diese für Reinigungsund Reparaturarbeiten isolieren zu können.
- 4. Ein Luftfilter (C) entfernt Feuchtigkeit und Schmutz aus der Druckluft.
- Zwischen Zubehör und Lufteinlass von 3/4 NPT(f) der Pumpe einen geerdeten, flexiblen Luftschlauch (A) installieren

Abluftführung







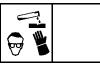


Wird giftiges Material gepumpt, muss die Abluft von Menschen, Tieren, Bereichen mit Lebensmitteln und allen Zündquellen weggeleitet werden. Alle geltenden Vorschriften befolgen.

HINWEIS

Der Druckluftanschluss hat eine Größe von 1" NPT(f). Anschluss nicht verkleinern. Eine zu starke Drosselung der Druckluft kann zu unregelmäßigem Betrieb der Pumpe führen.

Herstellung einer Fernabluftleitung:

- Den Schalldämpfer (U) aus der Abluftöffnung (K) der Pumpe entfernen.
- 2. Einen geerdeten Abluftschlauch (S) installieren und den Schalldämpfer an das andere Ende des Schlauchs anschließen. Die minimale Größe für einen Abluftschlauch beträgt 26 mm Innendurchmesser. Wenn ein Schlauch, länger als 4,57 m erforderlich sein sollte, muss ein größerer Schlauchdurchmesser gewählt werden. Scharfe Biegungen oder Knicke im Schlauch vermeiden.
- Der Luftauslassanschluss hat einen Größe von 1 Zoll NPT(f). Wenn die Membran reißt, tritt das gepumpte Material zusammen mit der Luft aus.

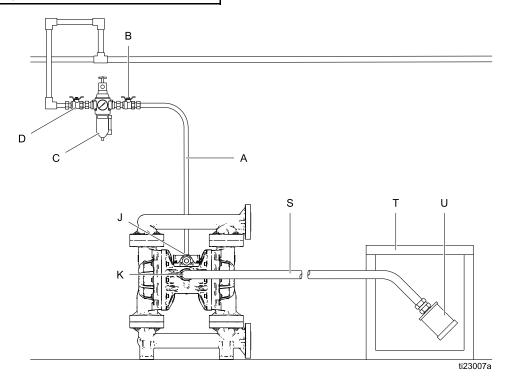

- A Luftzufuhrleitung
- B Hauptentlüftungsventil (für die Pumpeninstallation eventuell erforderlich)
- C Luftfilter-/Regler-Baugruppe
- D Hauptluftventil (für Zubehör)
- J Lufteinlassöffnung (nicht sichtbar)

- K Abluftanschluss
- S Ungefähre Doppelhübe pro Minute
- T Behälter für Fernabluftleitung
- U Schalldämpfer

Materialzufuhrleitung

- Einen geerdeten, flexiblen Materialschlauch (E) am 38-mm-Materialeinlassflansch (L) der Pumpe nach ANSI/DIN anschließen. Siehe Erdung des Systems, page 10.
- Liegt der Zulaufdruck zur Pumpe über 25% des Betriebsdrucks am Auslass, so schließen sich die Kugelventile nicht schnell genug, wodurch die Pumpe nicht die volle Leistung bringt. Ein zu hoher Materialeinlassdruck verkürzt außerdem die Lebensdauer der Membran. Für die meisten Materialien sollte ca. 0,02-0,03 MPa (0,21-0,34 bar, 3-5 psi) angemessen sein.
- 3. Zur maximalen Saughöhe (nass und trocken) siehe Technische Daten, page 22. Um die besten

Ergebnisse zu erzielen, die Pumpe möglichst nahe an der Materialquelle installieren. Sauganforderungen verringern, um die Pumpenleistung zu erhöhen.

Material-Auslassleitung

- Einen geerdeten, flexiblen Materialschlauch (H) am 38-mm-Materialauslassflansch der Pumpe nach ANSI/DIN anschließen. Siehe Erdung des Systems, page 10.
- 2. Materialablassventil (F) nahe des Materialauslasses installieren.
- In die Materialauslassleitung ein Sperrventil (G) installieren.


Flanschanschlüsse

Die Materialein- und -auslassöffnungen sind 38-mm-Flansche für normale Rohre der 68-kg-Klasse.

Standard-Rohrflanschsätze sind aus Polypropylen (819.6888) und PVDF (819.6889) erhältlich.

- · die Rohrflansche
- · Ungefähre Doppelhübe pro Minute
- vier 1/2"-Schrauben, Sicherungsscheiben und Muttern.
- · acht flache Unterlegscheiben,

Die Gewinde der Schrauben gut fetten und mit 14–20 Nm festziehen. Beim Anziehen der Schrauben die Reihenfolge einhalten und **nicht zu fest anziehen.**

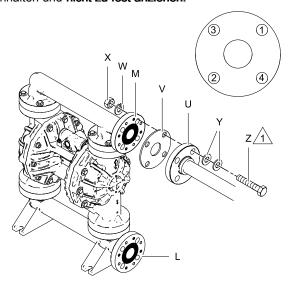

ti22749a

Figure 2

- L 38-mm-Materialeinlassflansch
 M 38-mm-Materialauslassflansch
 U Rohrflansch aus Kunststoff
- V PTFE-DichtungW Sicherungsscheibe
- X Mutter
- Y Flache Unterlegscheibe
- Z Schraube



Gewinde einfetten. Auf 14–20 Nm anziehen. **Nicht zu fest andrehen.**

Betrieb

Vorgehensweise zur Druckentlastung



Der Vorgehensweise zur Druckentlastung folgen, wenn Sie dieses Symbol sehen.











Das Gerät bleibt druckbeaufschlagt, bis der Druck manuell entlastet wird. Um die Gefahr schwerer Verletzungen aufgrund von unter Druck stehendem Material, wie z. B. Spritzern in die Augen oder auf die Haut, zu vermeiden, der Vorgehensweise zur Druckentlastung nach dem Stopp der Pumpe und vor dem Reinigen, Überprüfen oder Warten des Geräts folgen.

- 1. Die Luftzufuhr zur Pumpe abschalten.
- 2. Das Entlastungsventil, sofern verwendet, öffnen.
- Druckentlastungsventil öffnen, um den Druck zu entlasten. Halten Sie einen Behälter zum Auffangen des abgelassenen Materials bereit.

Festziehen der Befestigungen

Vor dem Befestigen und dem ersten Verwenden der Pumpe alle äußeren Befestigungen prüfen und nachziehen. Drehmomentanweisungen, page 16 befolgen oder auf dem Etikett für das Drehmoment auf der Pumpe nachsehen. Nach dem ersten Arbeitstag die Befestigungselemente nochmals nachziehen.

Pumpe vor der ersten Anwendung spülen

Die Pumpe wurde im Werk mit Wasser getestet. Wenn das Wasser die zu pumpende Flüssigkeit verunreinigen könnte, sollte die Pumpe gründlich mit einem verträglichen Lösungsmittel gespült werden. Siehe Spülen und Lagerung, page 15.

Starten und Einstellen der Pumpe

 Sicherstellen, dass die Pumpe korrekt geerdet ist. Siehe Erdung des Systems, page 10.

- Alle Anschlüsse überprüfen und sicherstellen, dass sie fest angezogen sind. Ein geeignetes, flüssiges Gewindedichtmittel an allen Außengewinden auftragen. Materialeinlass- und -auslassfittings festziehen
- 3. Die Saugleitung (sofern verwendet) in das zu pumpende Medium eintauchen.

HINWEIS: Liegt der Materialeinlassdruck zur Pumpe über 25 % des Betriebsdrucks am Auslass, so schließen sich die Kugelrückschlagventile nicht schnell genug, wodurch die Pumpe nicht die volle Leistung bringt.

HINWEIS

Ein übermäßiger Materialeinlassdruck kann die Membranlebensdauer verringern.

- 4. Das Ende des Flüssigkeitsschlauchs (K) in einen geeigneten Behälter einführen.
- 5. Druckentlastungsventil schließen.
- Den Knopf des Druckluftreglers auf 0 stellen. Alle Lufthähne mit Entlastungsbohrung öffnen.
- 7. Wenn der Schlauch für flüssige Medien eine Ausgabevorrichtung hat, halten Sie diese offen.
- Den Luftdruck über den Druckluftregler langsam erhöhen, bis die Pumpe zu laufen beginnt. Die Pumpe langsam laufen lassen, bis die gesamte Luft aus den Leitungen gedrückt wurde und die Pumpe vorgefüllt ist.

HINWEIS: Zum Ansaugen den niedrigstmöglichen Luftdruck verwenden. Er sollte gerade so hoch sein, dass die Pumpe läuft. Saugt die Pumpe nicht wie erwartet an, den Luftdruck **SENKEN**.


- Beim Spülen die Pumpe lange genug laufen lassen, bis die Pumpe und die Schläuche gründlich gereinigt wurden.
- 10. Den Hauptlufthahn schließen.

Abschalten der Pumpe







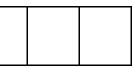

Am Ende der Arbeitsschicht und vor der Durchführung von Überprüfungs-, Einstellungs- oder Reparaturarbeiten Vorgehensweise zur Druckentlastung, page 14 befolgen.

Wartung

Wartungsprogramme

Auf Basis der Betriebsdauer der Pumpe einen Wartungsplan erstellen. Die planmäßige Wartung ist besonders wichtig zur Vermeidung von Auslaufen oder Lecks aufgrund von Membranrissen.

Schmierung

Die Pumpe wurde fabrikseitig geschmiert. Sie ist so ausgelegt, dass über die gesamte Lebensdauer der Dichtungen keine weitere Schmierung benötigt wird. Unter normalen Betriebsbedingungen ist der Einbau einer Schmiervorrichtung in das System nicht erforderlich.

Schraubverbindungen festziehen

Vor jeder Verwendung alle Schläuche auf Verschleiß oder Beschädigungen überprüfen und bei Bedarf austauschen. Prüfen, ob alle Schraubverbindungen fest angezogen und dicht sind. Befestigungsschrauben prüfen. Halterungen überprüfen. Gegebenenfalls nachziehen. Wenngleich die Pumpe für verschiedene Zwecke eingesetzt wird, gilt als allgemeine Richtlinie, dass die Schrauben alle zwei Monate nachgezogen werden sollten. Siehe Drehmomentanweisungen, page 16.

Spülen und Lagerung











- Spülen, bevor Material antrocknen kann, am Ende des Arbeitstags, sowie vor dem Einlagern oder der Reparatur.
- Zum Spülen einen möglichst niedrigen Druck verwenden. Die Anschlüsse auf undichte Stellen prüfen und ggf. festziehen.
- Verwenden Sie in jedem Fall ein Lösungsmittel, das kompatibel ist mit den benetzten Teilen der Anlage und dem Material, das Sie ausgeben möchten.
- Informationen über die maximale Ansaughöhe (nass und trocken) finden Sie im Abschnitt auf Seite.

HINWEIS

Pumpe oft genug spülen, damit das verwendete Material nicht antrocknen oder einfrieren und dadurch die Pumpe beschädigen kann. Die Pumpe bei mindestens 0 °C lagern. Exposition gegenüber extrem niedriger Temperaturen kann zu einer Beschädigung der Kunststoffteile führen.

Drehmomentanweisungen

Wenn die Befestigungen der Materialabdeckungen oder Verteiler gelöst wurden, müssen sie zur besseren Abdichtung wie folgt wieder festgezogen werden.

HINWEIS: Die Befestigungen für die Materialabdeckungen und den Verteiler sind am Gewinde mit einem verdichtenden Klebefilm versehen. Wenn dieser Klebefilm sehr abgenutzt ist, können sich die Befestigungen während des Betriebs lösen. Tauschen Sie die Schrauben gegen neue aus, oder tragen Sie halbfestes (blaues) Loctite oder eine ähnliches Mittel auf die Gewinde auf.

HINWEIS: Vor dem Festziehen der Verteiler immer zuerst die Materialabdeckungen festziehen.

- Beginnen Sie damit, alle Materialabdeckungs-Schrauben nur ein paar Umdrehungen einzuschrauben. Diese dann so weit eindrehen, bis ihre Köpfe die Abdeckung berühren.
- Danach alle Schrauben mit einer halben Umdrehung oder weniger abwechselnd über Kreuz festziehen, bis das spezifizierte Drehmoment erreicht wird.
- 3. Vorgang für Verteiler wiederholen.

Halterungen für Abdeckungen und Verteiler: 21 bis 25 Nm


4. Luftventilbefestigung über Kreuz mit dem angegebenen Drehmoment nachziehen.

Druckluftventil-Befestigungselemente: 5 bis 6 Nm


5. Steuerventil mit dem angegebenen Drehmoment nachziehen. **Nicht zu fest andrehen.**

Steuerventile: 2 bis 3 Nm


Materialabdeckungs-Schrauben

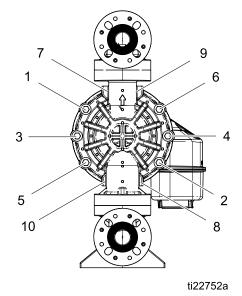


Schrauben der Ein- und Auslassöffnungen

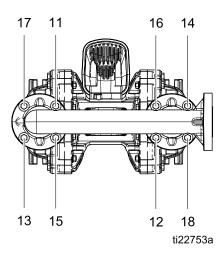

Luftventilschrauben und Steuerventile

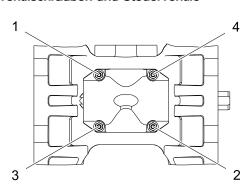


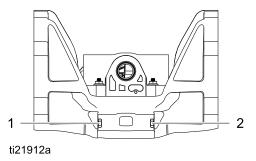

Leistungskurven

Einteilige Durchschraubmembranen

Ungefähre Doppelhübe pro Minute

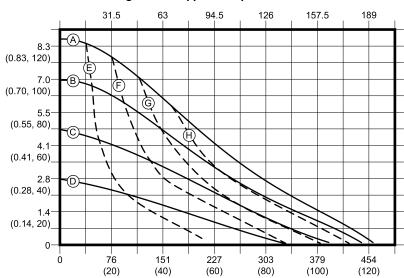

Luftdruck MPa (bar, psi)

Materialfluss - I/min (gpm)

Luft-Eingangsüberdruck

A 0,86 MPa (8,6 bar, 125 psi)

В

0,7 MPa (7,0 bar, 100 psi)

С

0,48 MPa (4,8 bar, 70 psi)

0,28 MPa (2,8 bar, 40 psi)

Luftverbrauch

Ε

0,42 Nm³/min (15 scfm)

F

0,85 Nm³/min (30 scfm)

G


1,28 Nm³/min (45 scfm)

Н

1,70 Nm³/min (60 scfm)

Zweiteilige Durchschraubmembranen

Ungefähre Doppelhübe pro Minute

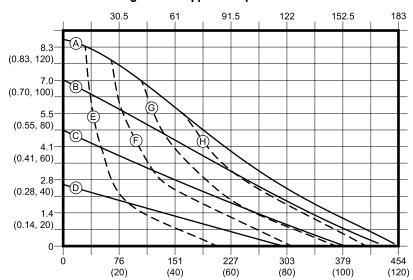


Luftdruck MPa (bar, psi)

Materialfluss - I/min (gpm)

Luft-Eingangsüberdruck	Luftverbrauch
A	E (45
0,86 MPa (8,6 bar, 125 psi)	0,42 Nm ³ /min (15 scfm)
В	F
0,7 MPa (7,0 bar, 100 psi)	0,85 Nm ³ /min (30 scfm)
С	G
0,48 MPa (4,8 bar, 70 psi)	1,28 Nm ³ /min (45 scfm)
D	н
0,28 MPa (2,8 bar, 40 psi)	1,70 Nm ³ /min (60 scfm)

Umspritzte Membranen



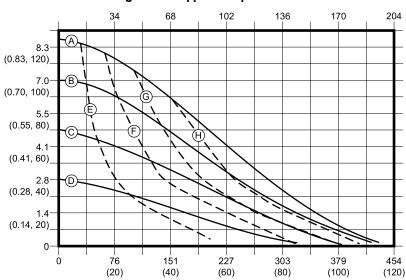

Luftdruck MPa (bar, psi)


Materialfluss - I/min (gpm)

Luft-Eingangsüberdruck	Luftverbrauch
A 0,86 MPa (8,6 bar, 125 psi)	E 0,42 Nm³/min (15 scfm)
B	F
0,7 MPa (7,0 bar, 100 psi)	0,85 Nm³/min (30 scfm)
C	G
0,48 MPa (4,8 bar, 70 psi)	1,28 Nm³/min (45 scfm)
D	H
0,28 MPa (2,8 bar, 40 psi)	1,70 Nm³/min (60 scfm)

859.0362 19

Abmessungen

Endflanschmodelle, Polypropylen und PVDF

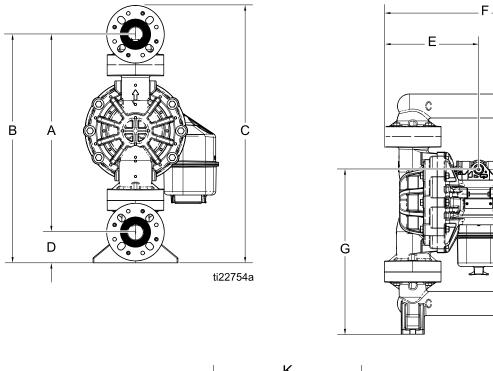

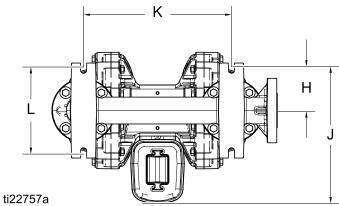



Table 1 Abmessungen für Pumpen aus Polypropylen oder PVDF


Pos.	Zoll	Zentimeter
Α	20.6	52.3
В	23.8	60.4
С	26.8	68.1
D	3.2	8.1
E	9.9	25.1
F	21.0	53.3

Pos.	Zoll	Zentimeter
G	17.2	43.7
Н	3.8	9.6
J	12.4	31.5
K	13.8	35.1
L	7.5	19.1

ti22755a

Mittelflanschmodelle, nur Polypropylen

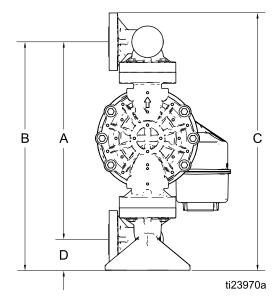

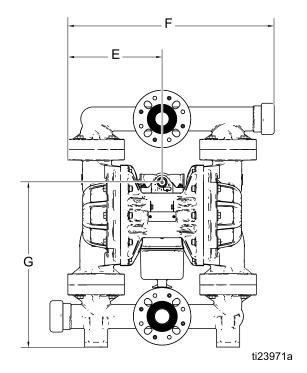

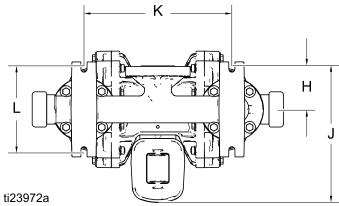


Table 2 Abmessungen für Pumpen aus Polypropylen

Pos.	Zoll	Zentimeter
Α	20.6	52.3
В	23.8	60.4
С	26.8	68.1
D	3.2	8.1
E	9.9	25.1
F	21.0	53.3

Pos.	Zoll	Zentimeter
G	17.2	43.7
Н	3.8	9.6
J	12.4	31.5
K	13.8	35.1
L	7.5	19.1

Technische Daten

Verderair VA 40 (40) Membranpumpe					
	USA	Metrisch			
Zulässiger Material-Betriebsüber- druck	125 psi	0,86 MPa, 8,6 bar			
Luftdruck-Regelbereich	20 bis 125 psi	0,14 bis 0,86 MPa 1,4 bis 8,6 bar			
Größe der Lufteinlassöffnung	1/2 Zoll NPT(f)				
Größe der Abluftöffnung	1	"			
Materialeinlass- und -auslassgröße (Flansch nach ANSI/DIN)	1,5 in	38 mm			
Maximale Saughöhe (reduziert, wenn die Kugeln nicht gut aufsitzen, weil diese oder die Sitze beschädigt, die Kugeln zu leicht sind oder eine zu hohe Schaltgeschwindigkeit vorliegt)	Benetzt: 31 ft Trocken: 16 ft	Benetzt: 9,4 m Trocken: 4,9 m			
Maximale Korngröße	1/4 Zoll	6,3 mm			
Mindestumgebungstemperatur für Betrieb und Lagerung. HINWEIS: Exposition gegenüber extrem niedriger Temperaturen kann zu einer Beschädigung der Kunststoffteile führen.	32° F	0° C			
Luftverbrauch	43 scfm bei 70 psi, 60 gpm	1,2 m³/min bei 0,48 MPa, 4,8 bar, 227 l/min			
Maximaler Luftverbrauch	85 scfm	2,4 m³/Min.			
Schalldruckpegel (dBA) Schalldruckpegel gemessen nach ISC)-Norm 9614–2. Schalldruck gemessen	im Abstand von 1 m zum Gerät.			
Schallpegel	90,9 bei 70 psi und 50 cpm	90,9 bei 4,8 bar und 50 cpm			
	102,1 bei 100 psi und vollständigem Fluss	102,1 bei 7,0 bar und vollständigem Fluss			
Lärmdruckpegel	83,6 bei 70 psi und 50 cpm	83,6 bei 4,8 bar und 50 cpm			
	95,7 bei 100 psi und vollständigem Fluss	95,7 bei 7,0 bar und vollständigem Fluss			
Fördermenge pro Zyklus					
Einteilige Durchschraubmembranen	0,63 Gallonen	2,4 Liter			
Zweiteilige Durchschraubmembra- nen	0,66 Gallonen	2,5 Liter			
Umspritzte Membranen	0,59 Gallonen	2,3 Liter			
Maximaler Freier Ausfluss					
Einteilige Durchschraubmembranen	122 gpm	462 lpm			
Zweiteilige Durchschraubmembra- nen	120 gpm	454 lpm			
		435 gpm			

Maximale Pumpengeschwindigkeit						
Einteilige Durchschraubmembranen	192 Zyklen pro Minute					
Zweiteilige Durchschraubmembra- nen	183 Zyklen pro Minute					
Umspritzte Membranen	195 Zyklen pro Minute					
Gewicht						
Polypropylen	57 lb	25,9 kg				
PVDF	74 lb	33,6 kg				
Benetzte Teile						
Benetzte Teile umfassen den/die Werkstoff(e) für Sitze, Kugeln und Membrane-Ausführungen sowie die Konstruktionswerkstoffe der Pumpe: Polypropylen oder PVDF						
Nicht benetzte äußere Teile	rostfreier Stahl, Polypropylen					

Materialtemperaturbereich

Membrane/Kugel/Sitz-Material	USA		Metrisch	
	Polypropylen- Pumpe	PVDF-Pumpe	Polypropylen- Pumpe	PVDF-Pumpe
FKM Fluorelastomer	32° bis 150°	32° bis 225°	0° bis 66°	0° bis 107°
Polypropylen	32° bis 150°	32° bis 150°	0° bis 66°	0° bis 66°
PTFE-umspritzte Membrane	40° bis 150°	40° bis 180°	4° bis 66°	4° bis 82°
PTFE-Rückschlagkugeln	40° bis 150°	40° bis 220°	4° bis 66°	4° bis 104°
PVDF	32° bis 150°	32° bis 225°	0° bis 66°	0° bis 107°
Santoprene	32° bis 150°	32° bis 180°	0° bis 66°	0° bis 82°
Zweiteilige Membran aus PTFE/Santoprene	40° bis 150°	40° bis 180°	4° bis 66°	4° bis 82°

Hinweise

Kundenservice/Garantie

KUNDENSERVICE

Wenn Sie Ersatzteile benötigen, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Kundendienst und nennen Sie folgende Daten:

- Pumpenmodell
- Typ
- · Seriennummer und
- · Datum der ersten Bestellung.

GARANTIE

Alle VERDER Pumpen verfügen über eine Garantie für den Erstanwender gegen Mängel in der Herstellung oder Materialfehler unter normalen Anwendungsbedingungen (Verleihung ausgeschlossen) während zwei Jahren nach Kaufdatum. Diese Garantie deckt keine Fehler von Teilen oder Komponenten ab, bedingt durch normale Abnutzung oder Fehler, die nach Ermessen von VERDER durch Missbrauch entstanden sind.

Teile, die von VERDER als Material- oder Herstellungsdefekte betrachtet werden, werden ersetzt oder repariert.

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

In dem durch die geltenden Gesetze zulässigen Umfang wird die Haftung von VERDER für Folgeschäden ausdrücklich ausgenommen. Auf jeden Fall ist die Haftung von VERDER begrenzt und übersteigt den Kaufpreis nicht.

GARANTIEBESCHRÄNKUNG

VERDER ist bemüht, die Produkte in der beigefügten Broschüre genau abzubilden und zu beschreiben; jedoch dienen diese Abbildungen und Beschreibungen nur dem Zweck der Kennzeichnung und stellen keine Garantie dar, dass die Produkte handelsfähig sind, oder sich für einen bestimmten Zweck eignen, oder dass diese Produkte notwendigerweise mit den Abbildungen oder Beschreibungen übereinstimmen.

EIGNUNG DER PRODUKTE

In vielen Regionen, Ländern und Gebieten bestehen Gesetze und Bestimmungen, die den Verkauf, die Herstellung, den Einbau und/oder die Anwendung der Produkte für bestimmte Zwecke regeln, die von den Bestimmungen benachbarter Regionen abweichen können. Während VERDER sich bemüht, die Einhaltung dieser Bestimmungen ihrer Produkte sicherzustellen, kann eine Einhaltung nicht garantiert werden, und VERDER kann nicht für die Art und Weise haften, wie die Produkte eingebaut oder verwendet werden. Vor dem Ankauf und der Verwendung eines Produktes, bitten wir die Anwendung des Produktes, ebenso wie die nationalen und lokalen Verordnungen zu überprüfen und sicherzustellen, dass das Produkt, der Einbau und die Anwendung alle diese Bedingungen einhalten.

Übersetzung der Originalbetriebsanleitung. This manual contains German.

Ausgabe E, August 2019

859.0362 25



EU-DECLARATION OF CONFORMITY

EU-CONFORMITEITSVERKLARING, DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ, EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE, EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING, ΔΉΛΩΣΗ ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗΣ EE, DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE, DECLARAÇIÓN UE DE CONFORMIDAD, EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS, EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE, EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ, ELI VASTAVUSDEKLARATSIOON, EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT, ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA, ES ATITIKTIES DEKLARAÇIJA DEKLARAÇIJA ZGODNOŚCI UE, DIKJARAZZJONI TA' KONFORMITÀ TAL-UE, EU IZJAVA O SUKLADNOSTI, EÚ VYHLÁŠENIE O ZHODE, EC ДЕКПАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ, DECLARAȚIA UE DE CONFORMITĀTE

Model

VERDERAIR VA 40

Modèle, Modell, Modello, Moντέλο, Modelo, Malli, Mudel, Modelis, Mudell, Μοдел, Samhail

Part

Bestelnr., Type, Teil, Codice, Del, Μέρος, Peça, Referencia, Osa, Součást, Részegység, Daļa, Dalis, Część, Taqsima, Časť, Част, Páirt, Parte 850.8303, 850.8304, 850.8305, 850.8306, 850.8307, 850.8308,850.8309, 850.8310, 850.8311, 850.8312, 850.8313, 850.8314, 850.8315, 850.8316, 850.8317, 850.8318, 850.8319, 850.8320, 850.8321, 850.8322, 850.8323, 850.8324, 850.8325, 850.8326, 850.8327, 850.8328, 850.8329, 850.8330, 850.8331, 850.8332, 850.8334, 850.8335, 850.8336, 850.8337, 850.8338, 850.8339, 850.8340, 850.8341, 850.8342, 850.8343, 850.8344, 850.8345, 850.8346, 850.8347, 850.8348, 850.8349, 850.8350, 850.8351, 850.8352, 850.8353

Complies With The EC Directives:

Voldoet aan de EG-richtlijnen, Conforme aux directives CE, Entspricht den EG-Richtlinien, Conforme alle direttive CE, Overholder EF-direktiverne, Σύμφωνα με τις Οδηγίες της ΕΚ, Em conformidade com as Directivas CE, Cumple las directivas de la CE, Täyttää EY-direktiivien vaatimukset, Uppfyller EG-direktiven, Shoda se směrnicemi ES, Vastab EÜ direktividele, Kielégíti az EK irányelvek követelményeit, Atbilst EK direktīvām, Atitinka šias ES direktyvas, Zgodność z Dyrektywami UE, Konformi mad-Direttivi tal-KE, V skladu z direktivami ES, Je v súlade so smernicami ES, Cъвместимост с Директиви на EO, Tá ag teacht le Treoracha an CE, Respectă directivele CE

2006/42/EC Machinery Safety Directive

Standards Used:

Gebruikte maatstaven, Normes respectées, Verwendete Normen, Norme applicate, Anvendte standarder, Πρότυπα που χρησιμοποιήθηκαν, Normas utilizadas, Normas aplicadas, Sovellettavat standardit, Tillämpade standarder, Použité normy, Rakendatud standardid, Alkalmazott szabványok, Izmantotie standarti, Taikyti standartai, Użyte normy, Standards Użati, Uporabljeni standardi, Použité normy, Използвани стандарти, Caighdeáin arna n-úsáid, Standarde utilizate

ISO 12100

ISO 9614-2

Notified Body for Directive

Aangemelde instantie voor richtlijn , Organisme notifié pour la directive , Benannte Stelle für diese Richtlinie, Ente certificatore della direttiva, Bemyndiget organ for direktiv , Διακοινωμένο όργανο Οδηγίας, Organismo notificado relativamente à directiva, Organismo notificado de la directiva, Direktiivin mukaisesti ilmoitettu tarkastuslaitos, Anmält organ för direktivet, Üředně oznámený orgán pro směrnici, Teavitatud asutus (direktiivi järgi), Az irányelvvel kapcsolatban értesített testület, Pilnvarotā iestāde saskaṇā ar direktīvu, Apie direktyvą Informuota institucija, Ciało powiadomione dla Dyrektywy, Korp avžat bid-Direttiva, Priglašeni organ za direktīvo, Notifikovaný orgán pre smernicu, Нотифициран орган за Директива, Comhlacht ar tugadh fógra dó , Organism notificat în conformitate cu directiva

Approved By:

Goedgekeurd door, Approuvé par, Genehmigt von, Approvato da, Godkendt af , Έγκριση από, Aprovado por, Aprobado por, Hyväksynyt, Intygas av, Schválil, Kinnitanud, Jóváhagyta, Apstiprināts, Patvirtino, Zatwierdzone przez, Approvat minn, Odobril, Schválené, Οдобрено от, Faofa ag, Aprobat de

Werner Bosman Managing Director 21 February 2017

VERDER BV

Leningradweg 5 9723 TP Groningen NETHERLANDS

859.0343

R

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. Deze conformiteitsverklaring wordt verstrekt onder volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant. La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant. Die alleiniqe Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante. Denne overensstemmelseserklæring udstedes på fabrikantens ansvar. Η παρούσα δήλωση συμμόρφωσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή. A presente declaração de conformidade é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante. Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla. Denna försäkran om överensstämmelse utfärdas på tillverkarens eget ansvar. Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce. Käesolev vastavusdeklaratsioon on välja antud tootja ainuvastutusel. Ezt a megfelelőségi nyilatkozatot a gyártó kizárólagos felelőssége mellett adják ki. Šī atbilistíbas deklarācija ir izdota vienīgi uz ražotāja atbildību. Ši atitikties deklaracija išduota tik gamintojo atsakomybe. Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta. Din id-dikjarazzjoni tal-konformità qiegħda tinħareg tāħt ir-responsabbiltà unika tal-manifattur. Та izjava o skladnosti je izdana na lastno odgovomost proizvajalca. Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu. Настоящата декларация за съответствие е издадена на отговорността на производителя: Prezenta declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului.



Österreich

Verder Austria Eitnergasse 21/Top 8 A-1230 Wien AUSTRIA

Tel: +43 1 86 51 074 0 Fax: +43 1 86 51 076 E-Mail: office@verder.at **Belgien**

Verder nv Kontichsesteenweg 17 B–2630 Aartselaar BELGIUM

Tel: +32 3 877 11 12 Fax: +32 3 877 05 75 E-Mail: info@verder.be China

Verder Shanghai Instruments and Equipment Co., Ltd Building 8 Fuhai Business Park No. 299 Bisheng Road, Zhangjiang Hiteck Park Shanghai 201204

CHINA

Tel: +86 21 33932950 Fax: +86 21 33932955 E-Mail: info@verder.cn

Bulgarien

Verder Bulgaria Ltd Vitosh department, Manastriski Livadi Zapad district, 110 Bulgaria Blvd., 2-nd Floor, apt. 15-16, 1618 - Sofia BULGARIA

Tel: 0878407370 Fax: 02 9584085 E-Mail: office@verder.bg Tschechische Republik

Verder s.r.o. Vodnanská 651/6 (vchod Chlumecka 15) 198 00 Praha 9-Kyje CZECH REPUBLIC Tel: +420 261 225 386-7 Web: http://www.verder.cz E-Mail: info@verder.cz Frankreich

Verder France 8 Allée Rosa Luxembourg Immeulde Arizona 95610 Eragny sur Oise FRANCE

Tel: +33 173 43 98 41 Fax: +33 134 64 44 50 e-mail: info@verder.fr

Deutschland

Verder Deutschland GmbH Retsch-Allee 1-5 42781 Haan GERMANY

Tel: 02104/2333-200 Fax: 02104/2333-299 E-Mail: info@verder.de **Ungarn**

Verder Hongary Kft Budafoke ut 187 - 189 HU-1117 Budapest HUNGARY

Tel: 0036 1 3651140 Fax: 0036 1 3725232 E-Mail: info@verder.hu Italien

Verder Italia Via Maestri del Lavoro, 5 Vazia, Rieti ITALY

Tel.: +39 0746 221224 E-Mail: info@verder.it Indien

Verder India Pumps Pvt Ltd. Plot No-3B, D-1 Block, MIDC Chinchwad, Pune - 411019

INDIA

Tel.: +91 20 27468485 E-Mail: Sales@verder.co.in

Niederlande

Verder BV Leningradweg 5 NL 9723 TP Groningen THE NETHERLANDS Tel: +31 50 549 59 00 Fax: +31 50 549 59 01

E-Mail: info@verder.nl

Polen

Verder Polska ul.Porcelanowa 23 PL-40 036 Katowice POLAND

Tel: +48 32 78 15 032 Fax: +48 32 78 15 034 e-mail: verder@verder.pl Rumänien

Verder România Drumul Balta Doamnei no 57-61 Sector 3 CP 72-117 032624 Bucuresti ROMANIA

Tel: +40 21 335 45 92 Fax: +40 21 337 33 92 E-Mail: office@verder.ro Slowakische Republik

Verder Slovakia s.r.o. Silacska 1 SK-831 02 Bratislava SLOVAK REPUBLIK Tel: +421 2 4463 07 88

Fax: +421 2 4445 65 78 E-Mail: info@verder.sk

Südafrika

Verder SA 197 Flaming Rock Avenue Northlands Business Park Newmarket Street ZA Northriding SOUTH AFRICA Tel: +27 11 704 7500

Fax: +27 11 704 7500 Fax: +27 11 704 7515 E-Mail: info@verder.co.za Schweiz

Verder Deutschland GmbH Sales Switzerland Retsch-Allee 1–5 D-42781 Haan GERMANY Tel: +41 (0)61 331 33 13

Fax: +41 (0)61 331 63 22 E-Mail: info@verder.ch **Vereinigtes Königreich** Verder UK Ltd.

Unit 3 California Drive Castleford, WF10 5QH UNITED KINGDOM Tel: +44 (0) 1924 221 001

Fax: +44 (0) 1132 465 649 E-Mail: info@verder.co.uk Vereinigte Staaten von Amerika

Verder Inc. 312 Corporate Parkway Suite 101 Macon, GA 31210 USA

Tel: +1 877 783 7337 Fax: +1 478 476 9867

E-Mail: sales@verder-us.com